

Gestori dell'Infrastruttura

Loro SEDI

Reti isolate -Esercenti

Loro SEDI

p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Oggetto: Raccomandazione di cui all'art. 16 comma 2 lettera z) del D.Lgs. 50/2019 riguardante il malfunzionamento dell'attuatore del telaio di punta del deviatoio 5 a manovra oleodinamica di PM Livraga. Primo avviso

Sulla base dei primi accertamenti tecnici svolti a seguito del deragliamento in località PM Livraga in data 06/02/2020 è emerso un malfunzionamento da attribuire ad un difetto di fabbricazione dell'attuatore del telaio di punta del deviatoio n.5 del tipo \$60UNI/400/0,074, a manovra oleodinamica con cuore a punta mobile di marca Alstom \$.p.A., in particolare è stata riscontrata una inversione interna dei cablaggi che determina una anomalia sul controllo di posizione del deviatoio.

È stato segnalato che tale anomalia potrebbe riscontrarsi anche su attuatori di lotti di produzione differenti.

Sulla base di tali evidenze è stato emanato apposito Safety alert alle Agenzie nazionali per la sicurezza europee.

Alla luce di quanto sopra si raccomanda ai Gestori dell'infrastruttura ed agli Esercenti di mettere in atto un'attività di verifica straordinaria finalizzata al controllo del corretto funzionamento degli attuatori di deviatoi a manovra oleodinamica di nuova fornitura, prima della loro installazione.

La predetta verifica dovrà essere estesa anche ai medesimi dispositivi già presenti sulle reti di propria competenza.

Le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Agenzia, comunicando inoltre se nel proprio contesto operativo si siano già verificate problematiche assimilabili.

La presente Raccomandazione sarà integrata con ulteriori informazioni non appena le stesse saranno nella disponibilità di questa Agenzia.

Ferma restando la necessità di adottare da subito tutti gli interventi necessari a mitigare la problematica, codesti Gestori dell'infrastruttura ed Esercenti dovranno fornire riscontro dell'applicazione di quanto sopra indicato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

La mancata osservanza alla presente raccomandazione configura una inadempienza passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2019.

Il Direttore Ina. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) 13.02.2020 18:43:33 UTC

CARUSO GIOVANNI AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERRO 13.02.2020 18:35:36 LITC

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia